



**KANOMAX**  
*The Ultimate Measurements*


風量計 USB ドライバー  
Windows™ MODEL.6720  
インストール説明書




01001

21.08


1. 風量計が付属した CD-ROM をドライブにいれ、



ダーを開いて、ご使用のシステムが 32 ビットの場合、



アイコンを、64ビットの場合、



アイコンをダブルクリックして、

USB ドライバーをインストールしてください。ダブルクリックしたら、図 1-1 のような画面が表示されます。

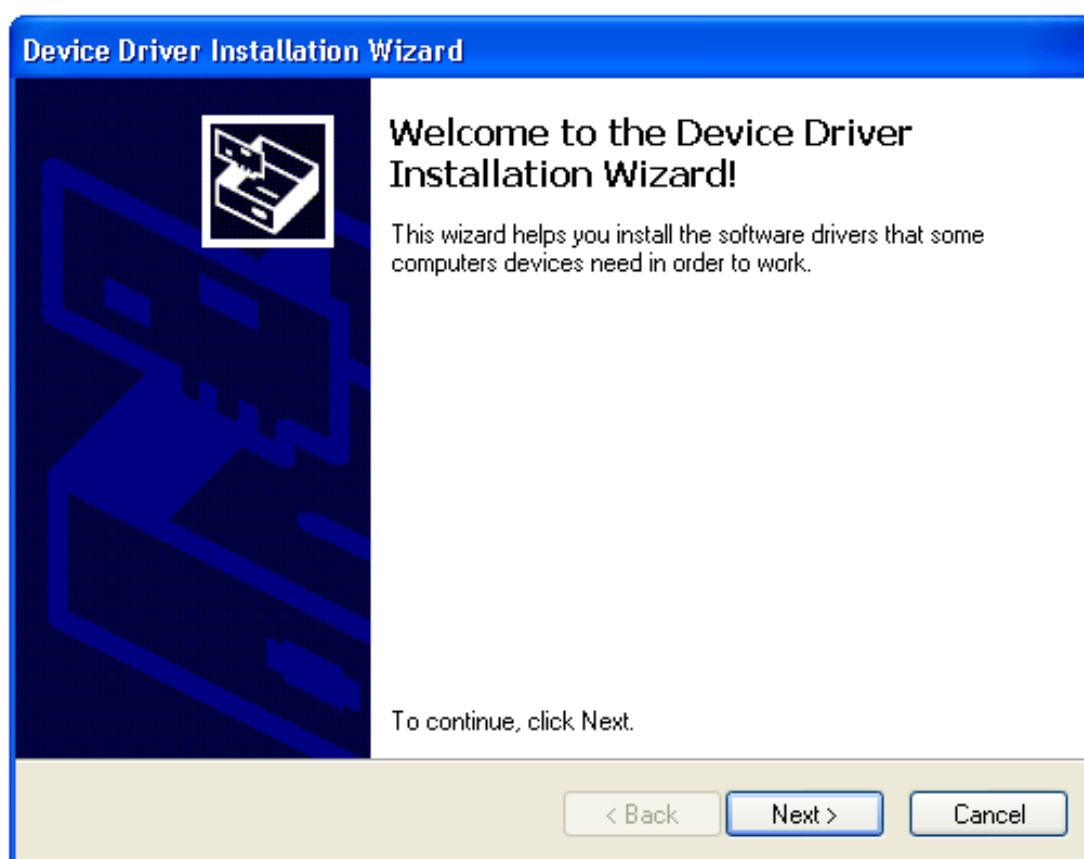


図 1-1

2. (Next) をクリックして、図 1-2 のような画面が表示されます。

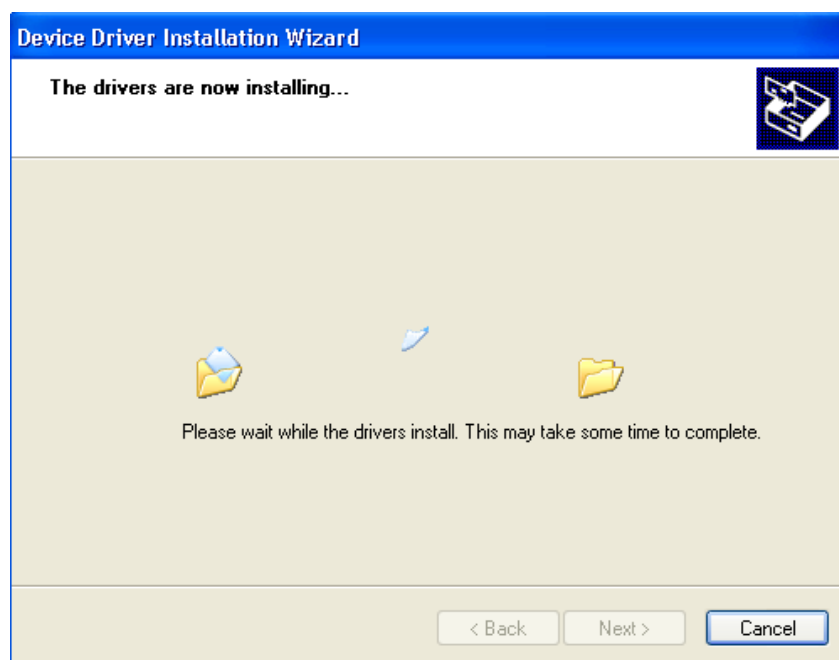


図 1-2

3. 数秒後に、図 1-3 のようにインストール成功の画面が表示され、(Finish) をクリックします。



図 1-3